



**1 NAMES OF END MILL PARTS
ERLÄUTERUNG DER FRÄSERTEILE**

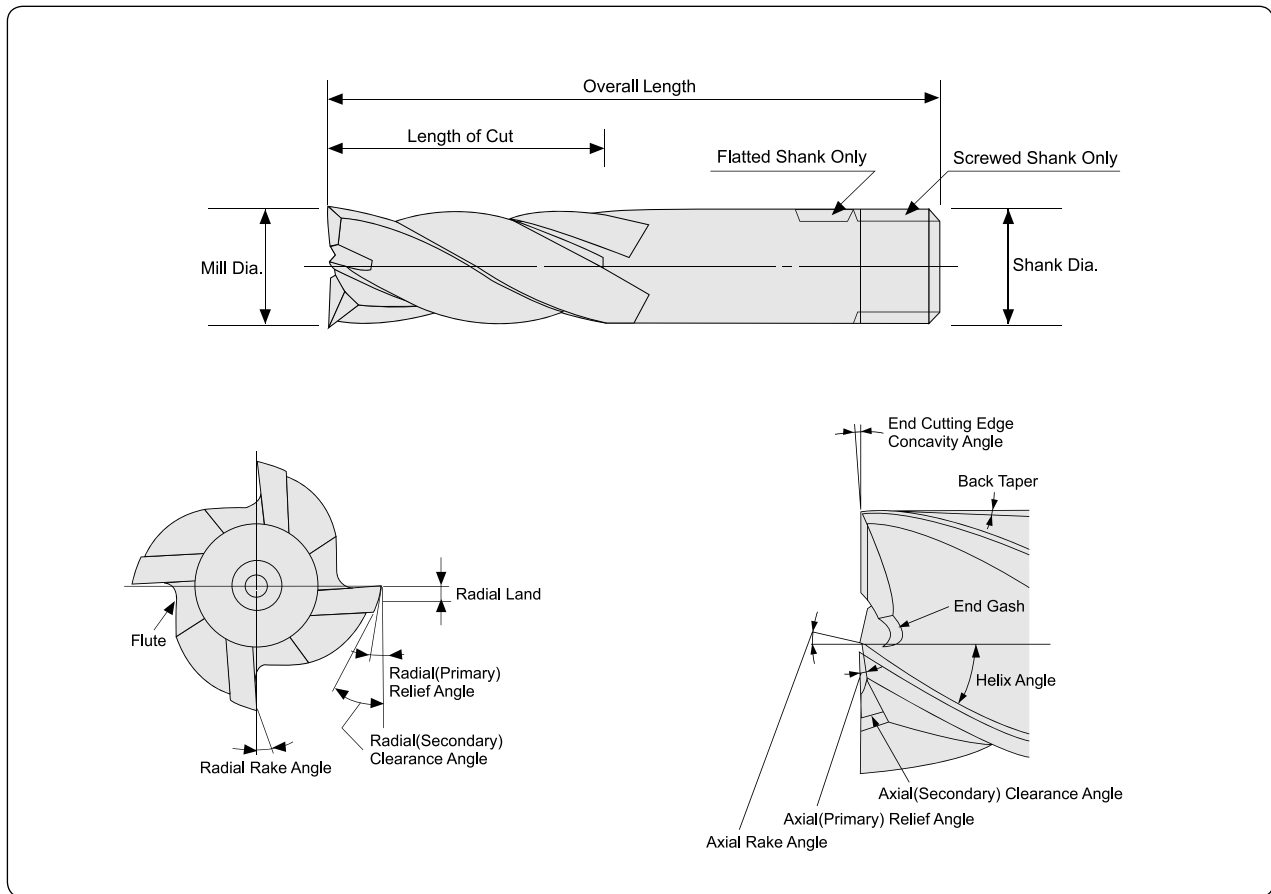


**2 TYPES OF END MILL
FRÄSERTYPEN**

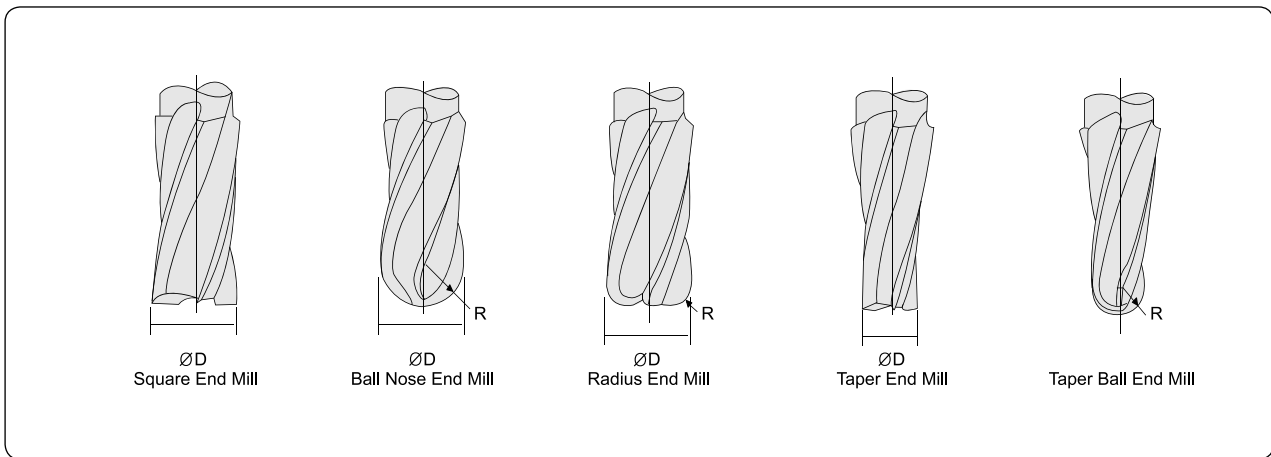

Speed, feed and depth of cut are the most important factors to consider for best results in milling. Improper feeds and speeds often cause low production, poor work quality and unnecessary damage to the cutter. This section covers the basic principles of speed and feed selection for milling cutters and end mills. It will serve as a guide in setting-up new milling jobs.

Geschwindigkeit, Vorschub und Schnitttiefe sind die wichtigsten Faktoren, um das beste Fräsergebnis zu erzielen. Ungeeignete Vorschübe und Geschwindigkeiten verursachen oft niedrige Produktivität, schlechte Bearbeitungsqualität und unnötige Beschädigung des Fräasers. Dieser Abschnitt beinhaltet die Basisprinzipien von Geschwindigkeit- und Vorschubauswahl für Fräser und Scheibenfräser. Dieser Abschnitt sollte als ein Setting-up-Führer neuer Fräsaufgaben dienen.

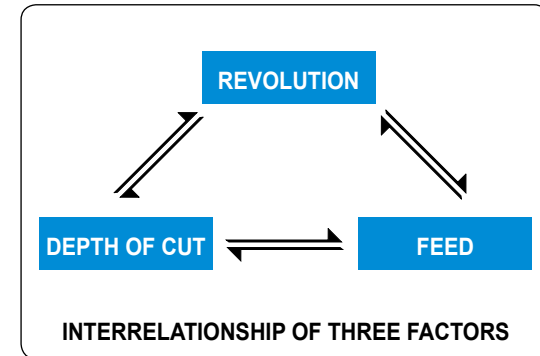

**3 SPEEDS
GESCHWINDIGKEIT**

In milling, SPEED is measured in peripheral feet per minute.(revolution per minute times cutter circumference in feet) This is frequently referred to as "peripheral speed" "cutting speed" or "surface speed".

Beim Fräsen, Geschwindigkeit ist gemessen in Bogenlänge pro Minute. Dies wird oft als 'peripheral speed', 'cutting speed' oder 'surface speed' bezeichnet.

Revolutions per Minute
Umdrehung pro Minute

$$N = \frac{1000V}{\pi D}$$

V : Cutting Speed(m/min) / Schneidgeschwindigkeit

D : Diameter of Tool(mm) / Werkzeugdurchmesser

N : Revolution per minute(rev/min) / Umdrehung pro Minute

π : 3.1416

They will have to be tempered to suit the conditons ON THE JOB. For example:

Dies muß der jeweiligen Aufgabe angepaßt werden. Zum Beispiel:

Use Lower Speed Ranges for
Niedrig Geschwindigkeitsbereiche für

Hard materials / Hartes Material
Tough materials / Rauhes Material
Abrasive materials / Abrasives Material
Heavy cuts / Heavy cut
Minimum tool wear / Minimale Werkzeugabnutzung
Maximum cutter life / Maximale Standzeit

Use Higher Speed Ranges for
Hohe Geschwindigkeitsbereiche für

Softer materials / Weiches Material
Better finishes / Bessere Oberflächengüte
Smaller diameter cutters / Kleinere Fräserdurchmesser
Light cuts / Light cut
Frail work pieces or set-ups / Zerbrechliche Stücke oder Set-up
Hand feed operations / Handarbeit
Maximum production rates / Maximale Produktivität
Non-metallics / Nichtmetallische Werkstoffe

**4 FEEDS
VORSCHUB**

Feed is usually measured in millimeters per minute. It is the product of feed per tooth times revolution per minute times the number of teeth in the cutter. Due to variations in cutter sizes, numbers of teeth and revolutions per minute, all feed rates should be calculated from feed per tooth. Feed per tooth is the basis of all feed rates per minute, whether the cutters are large or small, fine or coarse tooth, and are run at high or low peripheral speed. Because feed per tooth affects chip thickness. It is a very important factor in cutter life.

Highest possible feed per tooth will usually give longer cutter life between grinds and greater production per grind. Excessive feeds may over load the cutter teeth and cause breakage or chipping of the cutting edges. The following factors should be kept in mind when using the recommended starting feed per tooth.

Vorschub wird meist in Milimeter pro Minute gemessen. Er ist das Produkt von Vorschub pro Zahn, Umdrehung pro Minute oder der Anzahl der Zähne am Werkzeug. Aufgrund der Variationen in Fräsergrößen, Anzahl der Zähne und Umdrehungen pro Minute, Vorschübe sollten mit Vorschub pro Zahn gerechnet werden. Vorschub pro Zahn ist die Basis für alle Vorschubraten pro Minute unabhängig davon, ob die Fräser groß, klein, mit Fein- oder Grobgewinde und mit hoher- oder niedriger Bogengeschwindigkeit arbeiten. Vorschub pro Zahn beeinflusst Spandicke, was für ein Werkzeug ein sehr wichtiger Faktor ist. Höchstmöglicher Vorschub pro Zahn verursacht meist längeres Werkzeugleben zwischen Abnutzung und Produktivität pro Abnutzung. Exzessiver Vorschub dagegen wird den Werkzeugzahn überbelasten und Beschädigungen oder Abbröckelungen von Schneidkanten verursachen. Bei der Nutzung von empfohlenen Vorschüben pro Zahn sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden.

Feed in millimeters per Minute / *Vorschub in Milimeter pro Minute*

$$F.M = F.R. \times R.P.M$$

F.R. : Feed per Revolutions in millimeters / *Vorschub pro Umdrehungen pro Minute*

R.P.M .: Revolutions per Minutes / *Umdrehungen pro Minute*

The following factors should be kept in mind when using the recommended stating feed per tooth.

Die folgenden Faktoren sind beim Einsatz der Vorschübe pro Zahn zu berücksichtigen.

Use Higher Feeds For *Höherer Vorschub für*

Heavy, roughing cuts / *Heavy cut, Schrappfräsen*
Rigid set-ups / *Robustes Werkstück*
Easy-to-machine work materials / *Leicht fräsbares Material*
Rugged cutters / *Robuster Fräser*
Slab milling cuts / *Scheibenfräsen*
Low tensile strength materials / *Material von niedriger Zugfestigkeit*
Coarse tooth cutters / *Grobgewinde-Fräser*
Abrasive materials / *Abrasives Material*

Use Lower Feeds For *Niedrigerer Vorschub für*

Light, and finishing cuts / *Light cut, Finishing cut*
Frail set-ups / *Zerbrechliches Material*
Hard to machine work materials / *Schwer fräsbares Material*
Frail and small cutters / *Dünne, kleine Fräser*
Deep slots / *Tiefnuten*
High tensile strength materials / *Material von hoher Zugfestigkeit*
Fine tooth cutters / *Feingewinde-Fräser*

SPEED AND FEED CALCULATIONS FOR MILLING CUTTERS AND OTHER ROTATING TOOLS			
TO FIND	HAVING		FORMULA
Surface(or Periphery) Speed in meter per Minute=S.P.M.	Diameter of Tool in millimeters Revolutions per Minute	=D =R.P.M.	$V= \frac{D \times 3.1416 \times R.P.M.}{1000}$
Revolutions per Minute=R.P.M.	Surface Speed in meter per Minute Diameter of Tool in millimeters	=S.P.M =D	$R.P.M.= \frac{V \times 1000}{D \times 3.1416}$
Feed per Revolution in millimeters-F.R.	Feed in millimeters per Minute Revolution per Minute	=F.M. =R.P.M.	$F.R.= \frac{F.M.}{R.P.M.}$
Feed in millimeters per Minute-F.M.	Feed per Revolution in millimeters Revolution per Minute	=F.R. =R.P.M.	$F.M.= F.R. \times R.P.M.$
Number of Cutting Teeth per Minute=T.M.	Number of Teeth in Tool Revolution per Minute	=T =R.P.M.	$T.M=T \times R.P.M.$
Feed per tooth=F.T.	Number of Teeth in Tool Feed per Revolution in millimeters	=T =R.P.M.	$F.T.= \frac{F.R.}{T}$
Feed per Tooth=F.T.	Number of Teeth in Tool Feed in millimeters per Minute Speed in Revolution per Minute	=T =F.M. =R.P.M.	$F.T.= \frac{F.M.}{T \times R.P.M.}$

5 CASE OF RESHARPENING NACHSCHLEIFFÄLLE

When the product finish become worse, the cutting edge must get dulled, chips become smaller and the cutting sound gets louder. In such cases, a end mill must be resharpened. The following are the damages of end mills when the resharpening is required.

Wenn die Schneidkante abstumpft, verschlechtert sich die Bearbeitungsqualität, Span wird kürzer und das Fräsgeräusch wird lauter. In solchen Fällen muß der Fräser nachgeschliffen werden. Folgend sind Beschädigungen an Fräser, die das Nachschleifen nötig machen.

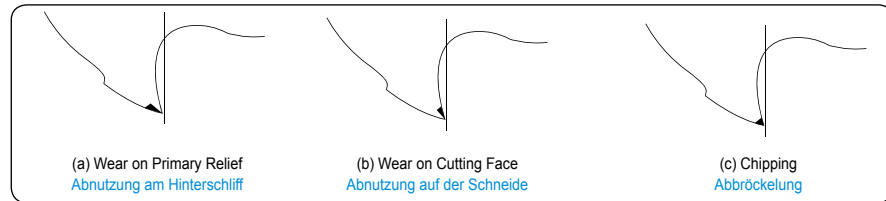


Fig. 1. Damages of Cutting Edge

6 SHARPEN AT PREDETERMINED WEAR LAND SCHLEIFEN BEI VORBESTIMMTEN ABNUTZUNGSFLÄCHEN

Cutters should be sharpened as soon as the wear land(Fig. 2.) reaches a predetermined width. This width should permit sharpening without excessive loss of tool life. it may vary from a few hundreds to some tenth of a millimeter, depending on the type of cutter and the finish required on the product. This method is used on production runs where uneven amounts of stock is removed or where the material varies in machinability. It is also used on small quantity product lots.

Fräser sollten nachgeschliffen werden, so bald die Abnutzungsfläche die vorbestimmte Breite erreicht. Diese Breite sollte ein Schleifen ohne exzessive Verlust der Werkzeuglebensdauer ermöglichen. Sie variiert, in Abhängigkeit von Werkzeugtypen und benötigtem Finish, von Hunderstel bis einigen Zehntel Millimeter. Diese Methode wird in Prozeßen angewandt, in denen variierende Mengen von Werkstoffen abgefräst oder Materialien verschiedener Fräsbarkeiten bearbeitet werden. Ebenso in Produktionen kleiner Losgrößen.

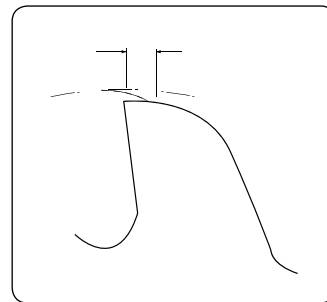


Fig. 2. Wear Land

7 RESHARPENING PERIPHERAL CUTTING EDGE NACHSCHLEIFEN VON PERIPHER-SCHNEIDKANTEN

1 RESHARPENING PERIPHERAL CUTTING EDGE *Nachschleifen von Primärschneide*

The geometry of relief angle in an end mill consist of three methods as shown in Fig.3 concave, flat, and eccentric. Recently, most end mills have the eccentric relief(eccentric sharpening). In this method, since the relief is formed an eccentric are surface in cylindrical grinding method, the roughness of the finished surface of the relief improves and the strength of cutting edge increase at the same time.(Fig.4) As a result, the tool life is improved.

Die Geometrie von Hinterschliffwinkel in einem Fräser hat, wie in Fig. 3 gezeigt, 3 verschiedene Variationen : Konkav, Flach und Exzentrisch. In letzter Zeit, die meisten Fräser haben die exzentrische Form. In dieser Methode verbessern sich Oberflächengüte der bearbeiteten Fläche und die Stärke der Schneidkanten gleichzeitig, was eine Verlängerung der Werkzeuglebensdauer zur Folge hat.

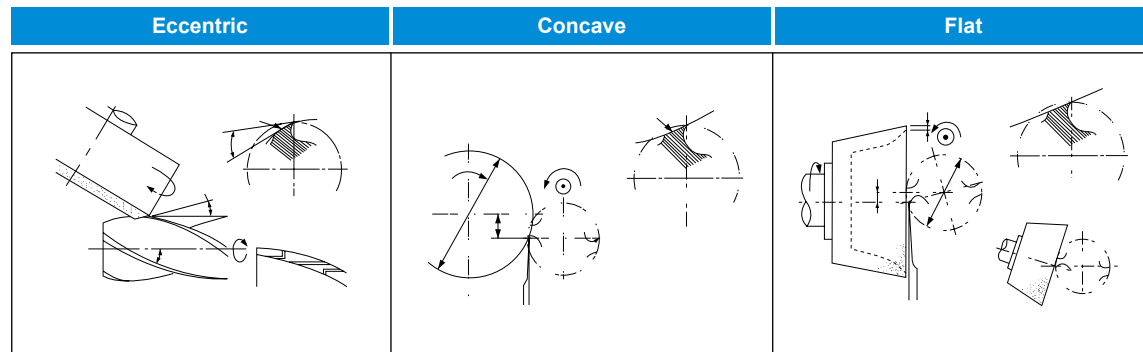


Fig. 3. Three Types of Primary Relief

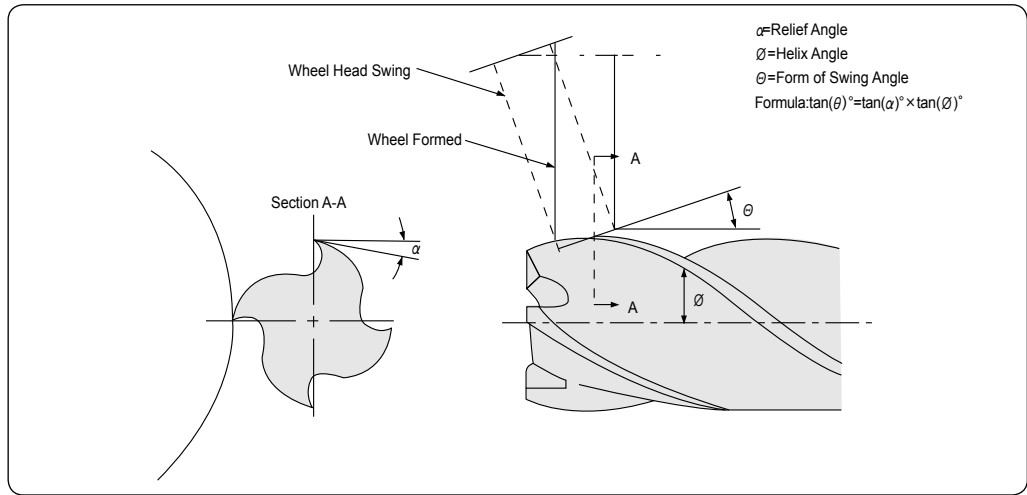


Fig. 4. Tothing of Eccentric Relief Angle

2 ANGLE OF WHEEL INCLINATION Winkel der Radneigung.

Eccentric relief is produced with a plain wheel positioned with its axis parallel or at a slight angle with the cutter axis. The degree of relief is varied by changing the angle of wheel inclination.

Exzentrischer Hinterschliff wird mit einer, mit der eigenen Achse zur Fräsachse parallelen oder nur geringfügig geneigten Schleifscheibe produziert. Das Grad des Hinterschliffs variiert mit dem Einstellwinkel der Schleifscheiben Einstellung.

Table 1. RECOMMENDED RELIEF ON END MILLS

Mill Diameter (mm)	Eccentric relief indicator drop for relief Angles shown		Checking Distance	Wheel Angles(Deg.)Ø			Radial Relief Angles(α1)	Clearance Angles(α2)
	Min	Max.		15° Helix	30° Helix	60° Helix		
-	-	-	-	*Angle	*Angle	*Angle	*Angle	*Angle
3.0	0.100	0.130	0.40	4° 24'	9° 25'	26° 28'	16° 02'	25°
6.0	0.090	0.125	0.50	3° 18'	7° 05'	20° 25'	12° 08'	25°
12.0	0.100	0.135	0.65	2° 46'	5° 46'	17° 23'	10° 15'	25°
25.0	0.095	0.140	0.80	2° 15'	4° 15'	14° 16'	8° 21'	25°
40.0	0.085	0.125	0.80	2° 01'	4° 33'	12° 48'	7° 29'	25°
50.0	0.085	0.125	0.80	2° 01'	4° 33'	12° 48'	7° 29'	25°

The actual at the radial relief angle is normally kept within the range shown but may be varied to suit the cutter material, the work material and the operating conditions.

Die Freiwinkel sind normalerweise in den angegebenen Maßen, sie schwanken je nach Werkzeug, Werkstück und den Einsatzbedingungen

* Angle is calculated from the basic mean at the radical angle.

Der Winkel wird von der Hauptschneide zum Radialwinkel gemessen.

8 RESHARPENING END TEETH NACHSCHLEIFEN DES ENDZAHNS

The three necessary operations and one option feature, along with setup suggestions are shown in Fig.5 A to D in each drawing, the shaded area indicates the surface being ground.

Die drei nötigen Operationen und eine Option werden, zusammen mit einem Rüstvorschlag, in Bild 5 A bis D gezeigt. Die dunklen Flächen zeigen Bereiche an, die nachgeschliffen werden.

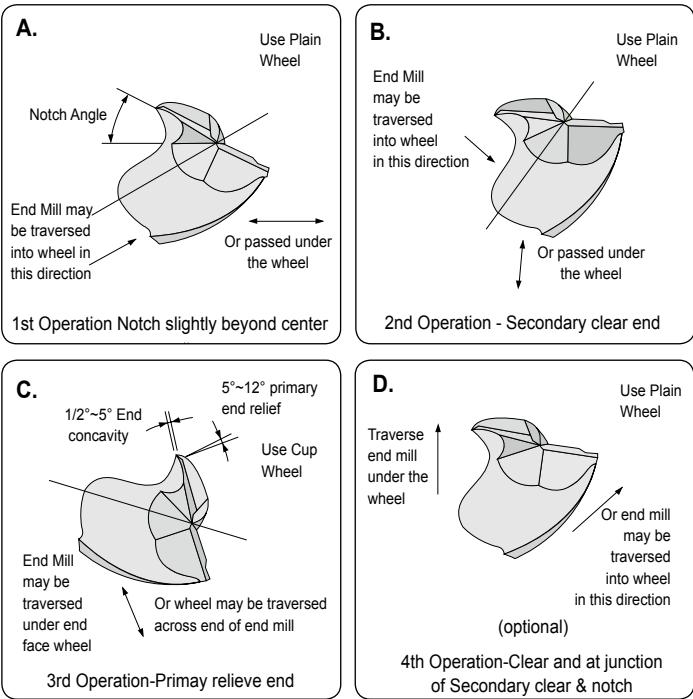


Fig 5. PROCEDURE FOR SHARPENING END OF 2 FLUTE SQUARE END MILLS

9 INSPECTION INSPEKTION

The inspection is calculated by using the formula shown in Table1.
Procedure To Check
Radial Relief Angles
With Indicators.

Die Inspektion wird aufgrund der Formel aus der Tabelle 1 durchgeführt.
Prozedur, um mit Indikator radialen Hinterschliffwinkel zu messen.

1. Mount the cutter to rotate freely with no end movement.
2. Adjust the sharp pointed indicator to bear at the very tip of the cutting edge, pointing in a radial line, shown in Fig.6
3. Roll the cutter the tabulated amount gives under "checking distance" using the second indicator as control.
4. Consult chart for amount of drop for the particular diameter and relief angle.

1. Fräser so montieren, daß er frei rotiert ohne sich seitlich zu bewegen.
2. Indikator so justieren, daß der Stab, in radiale Richtung zeigend, am äußersten Rand der Schneidkante angelegt ist (Bild 6).
3. Den Fräser um tabellierte 'Checking distance' rollen. Einen zweiten Indikator zur Kontrolle einsetzen.
4. Um den 'Drop' für den gemessenen Durchmesser und Hinterschliffwinkel zu erhalten, Chart konsultieren.

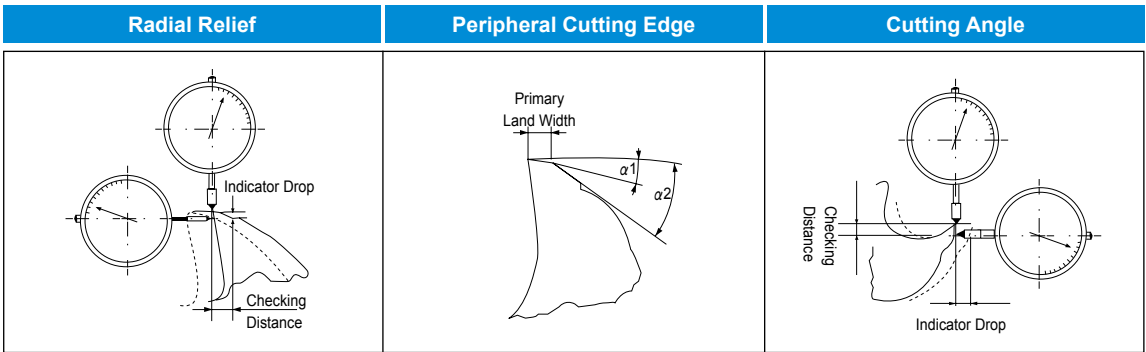


Fig. 6. Indicator Set-Up for Checking

**10 TROUBLE SHOOTING IN MILLING
PROBLEMLÖSUNG BEI FRÄSEN**

Trouble Problem	Occurrences of trouble Auftreten des Problems	Countermeasures Gegenmaßnahmen
Breaking of tool Werkzeugbruch	·At time of engaging with work material Beim Eintritt in das Werkstück ·When ending cut Beim Austritt aus dem Werkstück	1. Decrease feed rate. / Vermindern von Vorschub 2. Decrease projection amount / Schnitttiefe verringern 3. Shorten cutting edge length to required minimum limit Eingriffs-länge reduzieren
	·During normal cutting Während des Fräsens	1. Decrease feed rate / Vorschub mindern 2. Control wear → replace tool early Abnutzung kontrollieren - Werkzeug frühzeitig ersetzen 3. Replace chuck or collet / Chuck oder Collet ersetzen 4. Decrease projection amount / Schnitttiefe verringern 5. Carry out honing / Nachschleifen 6. If 4 flute, reduce to 2 flute(clogging of chipping) Wenn 4 Schneiden, zu 2 Schneiden verkleinern 7. If dry cutting change to wet cutting utilize cutting fluid. In case of wet cutting flow oil supplied from the front, change to from rear angle of side top. Use ample with rate. Wenn Trockenfräsen, zu Naßfräsen wechseln. Wenn Naßfräsen mit Kühlflüssigkeitsversorgung von Vorne, zu einer Ölversorgung aus hinterem oder seitlich-oberem Winkel ändern. Ölversorgung reichlich gestalten
	·When changing direction of feed Wenn Vorschubrichtung geändert wird	1. Utilize circular interpolation(in case of NC machine) or temporarily stop feed(Dowelling) Circular interpolation benutzen(bei NC-Maschinen) oder Vorschub vorübergehend stoppen. 2. Reduce feed rate before and after change of directions Vor und nach dem Richtungswechsel den Vorschub mindern 3. Replace chuck or collect / Chuck oder Collet ersetzen,
Fracture of cutting edge Beschädigung der Schneidkante	·Fracture of corners Eckenbruch	1. Carry out chamfering or nose with hand lapper. Mit Handlapper eine Abschrägung durchführen. 2. Down cut → Up cut / Down cut → Up cut
	·Fracture at boundary of depth of cut Beschädigung an der Schneidtiefgrenze	1. Down cut → Up cut / Down cut → Up cut 2. Reduce cutting speed / Schneidgeschwindigkeit mindern
	·Chipping at center part or overall Abbröckelung an der Hauptschneide oder überall	1. Carry out honing. Or enlarge. / Nachschleifen oder erweitern 2. Change number of rotation(in case machine vibrates) Drehzahl ändern(wenn Maschine vibriert). 3. Increase cutting speed / Fräsgeschwindigkeit erhöhen. 4. In ease of squeaking noise during cutting, increase feed. Wenn quitschendes Fräsgeräusch zu vernehmen, Vorschub erhöhen. 5. If dry cutting use cutting fluid or blow air. Wenn Trockenfräsen, Kühlflüssigkeit oder Luft zuführen 6. Replace chuck or collet / Chuck oder Collet auswechseln. 7. Reduce cutting speed / Fräsgeschwindigkeit reduzieren.
	·Large fracturing of cutting edge Größere Beschädigung an Schneidkanten	1. Decrease feed rate / Vorschub mindern. 2. If 4 flute reduce to 2 flute Wenn 4 Schneiden, zu 2 Schneiden wechseln. 3. Carry out honing. Or enlarge / Nachschleifen oder erweitern. 4. Replace chuck or collet / Chuck oder Collet auswechseln. 5. Reduce cutting speed / Fräsgeschwindigkeit mindern. 6. If dry cutting, change to wet cutting. In case oil supply in wet cutting is from the front, change to rear at an angle or from side top. Use ample supply. Wenn Trockenfräsen, zu Naßfräsen wechseln. Wenn Naßfräsen mit Kühlflüssigkeitsversorgung von Vorne, zu einer Ölversorgung aus hinterem oder seitlich-oberem Winkel ändern. Ölversorgung reichlich gestalten.



Trouble Problem	Occurrences of trouble Auftreten des Problems	Countermeasures Gegenmaßnahmen
Rapid tool wear Zu schnelle Werkzeugabnutzung		1. Reduce cutting speed / Fräsgeschwindigkeit mindern 2. Up cut → Down cut / Up cut - Down cut 3. Increase feed / Vorschub erhöhen 4. Utilize wet cutting or air / Naßfräsen oder Kühlluft zuführen. 5. If reground tool, improve surface roughness of flank. Beim Nachschleifen, die Oberflächenrauheit der Hauptfreiflächen verbessern.
Inferior finished surface Ungenügende Bearbeitungsoberfläche	·Surface is good but rough Oberfläche ist gut aber rau	1. Decrease feed / Vorschub mindern 2. In case using 2 flute, increase to 4 flute Wenn 2 Schneiden, zu 4 Schneiden wechseln
	·Small chip welding Kleine Partikelverschweißung	1. Increase cutting speed / Fräsgeschwindigkeit erhöhen 2. Utilize wet cutting air blow(ample supply) Naßfräsen und Luftzufuhr (reichlich) 3. Carry out fine honing / Feinschliff durchführen 4. Up cut → Down cut / Up cut → Down cut 5. Increase feed or enlarge finish allowance Vorschub erhöhen oder Bearbeitungstoleranz erhöhen
	·With transverse streaks Mit Querstreifen	1. Carry out fine honing / Feinschliff durchführen 2. Use water insoluble cutting fluid Wasserunlösliche Kühlflüssigkeit benutzen. 3. Down cut → Up cut / Down cut → Up cut
	·Signs of excessive cutting Zeichen exzessiven Fräsens	1. Reduce finishing depth of cut / Frästiefe reduzieren. 2. Increase cutting speed / Fräsgeschwindigkeit erhöhen. 3. Reduce feed / Vorschub mindern
Poor machining accuracy Geringe Genauigkeit der Maschine	·Finish dimensions are on minus side Bearbeitungsmaße auf der Minusseite	1. Up cut → Down cut / Up cut → Down cut 2. Reduce finishing depth of cut / Schlichttiefe verringern reduzieren. 3. Replace chuck or collet / Chuck oder Collet auswechseln. 4. Reduce projection amount / Projektionsgröße reduzieren. 5. Increase cutting speed / Fräsgeschwindigkeit reduzieren.
	·Poor perpendicularity Ungenauer Winkel	1. Reduce finishing depth of cut / Finishing-tiefe reduzieren. 2. Replace chuck or collet / Chuck oder Collet auswechseln. 3. Reduce projection amount / Projektionsgröße mindern 4. Increase cutting speed / Fräsgeschwindigkeit erhöhen. 5. 2Flute → 4 Flute / 2 Schneiden → 4 Schneiden 6. Reduce feed / Vorschub mindern. 7. Check wear rate → Replace tool Verschleiß überprüfen → Werkzeug austauschen.
Chattering Rattern		1. Increase feed rate(in case over 0.05 mm/Zahn, try reducing) Vorschub erhöhen(wenn über 0.05mm/Tooth Vorschub reduzieren). 2. Change cutting speed / Fräsgeschwindigkeit ändern. 3. Replace chuck or collet / Chuck oder Collet auswechseln. 4. Reduce projection amount / Projektionsgröße reduzieren. 5. Use 2 flute cutter for rough cutting and 4 flute for finishing 2 Schneiden Fräser zum Schrappen und 4 für Finishing einsetzen. 6. Down cut → Up cut / Down cut → Up cut



COMPARISON CHART SCALE FOR HARDNESS
VERGLEICHSTABELLE FÜR HÄRTESKALEN

Rockwell Hardness C Scale 150kg Brale (HRC)	Diamond Pyramid Hardness Number. Vickers (HV)	Brinell Hardness Standard 10mm Ball 29.42kN (HB)	Rockwell Hardness A Scale 60kg Brale (HRA)	Shore Scleroscope Hardness Number (HS)	Approx. Tensile Strength N/mm ²
68	940	-	85.6	97	-
67	900	-	85.5	95	-
66	865	-	84.5	92	-
65	832	-	83.9	91	-
64	800	-	83.4	88	-
63	772	-	82.8	87	-
62	746	-	82.3	85	-
61	720	-	81.8	83	-
60	697	-	81.2	81	-
59	674	-	80.7	80	-
58	653	-	80.1	78	-
57	633	-	79.6	76	-
56	613	-	79.0	75	-
55	595	-	78.5	74	2079
54	577	-	78.0	72	2010
53	560	-	77.4	71	1952
52	544	500	76.8	69	1883
51	528	487	76.3	68	1824
50	513	475	75.9	67	1755
49	498	464	75.2	66	1687
48	484	451	74.7	64	1639
47	471	442	74.1	63	1578
46	458	432	73.6	62	1530
45	446	421	73.1	60	1481
44	434	409	72.5	58	1432
43	423	400	72.0	57	1383
42	412	390	71.5	56	1334
41	402	381	70.9	55	1294
40	392	371	70.4	54	1245
39	382	362	69.9	52	1216
38	372	353	69.4	51	1177
37	363	344	68.9	50	1157
36	354	336	68.4	49	1118
35	345	327	67.9	48	1079
34	336	319	67.4	47	1059
33	327	311	66.8	46	1030
32	318	301	66.3	44	1000
31	310	294	65.8	43	981
30	302	286	65.3	42	952
29	294	279	64.7	41	932
28	285	271	64.3	41	912
27	279	264	63.8	40	883
26	272	258	63.3	38	863
25	266	253	62.8	38	843
24	260	247	62.4	37	824
23	254	243	62.0	36	804
22	248	237	61.5	35	785
21	243	231	61.0	35	775
20	238	226	60.5	34	755
[18]	230	219	-	33	736
[16]	222	212	-	32	706
[14]	213	203	-	31	677
[12]	204	194	-	29	647
[10]	196	187	-	28	618
[8]	188	179	-	27	598
[6]	180	171	-	26	579
[4]	173	165	-	25	549
[2]	166	158	-	24	530
[0]	160	152	-	24	520



Industrial Supply Company